

TOIMINTAOHJE: Hälytys 326 – Vika sulatuselementissä EB16

Hälytys 326 johtuu siitä, että ilmanopeusanturia (BS1) on kalibroitu väärin.




- Asetetaan lämpöpumpun käyttötilaksi vain lisäys LÄMPÖPUMPPU -> KÄYTTÖTILA -> VAIN LISÄYS (Valikko 4.2)
- Varmista että poistoilman suodatin on puhdas.
- Varmista huoltotiedoista että höyrystimen (BT16) ja jäteilman (BT21) lämpötilat ovat liki sisälämpötilaa, INFO -> HUOLTOTIEDOT (Valikko 3.1) sivu 5/16, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.




- Anturin kalibrointi tehdään valikossa 5.1.5.1 joka on huolto-valikossa. Huoltovalikko avautuu kun Takaisin – painiketta pidetään painettuna 7 sekunnin ajan.
- Avaa KÄYTTÖASETUKSET painamalla OK



- Valitse ja avaa PUHALLINNOPEUS POISTOILMA painamalla OK

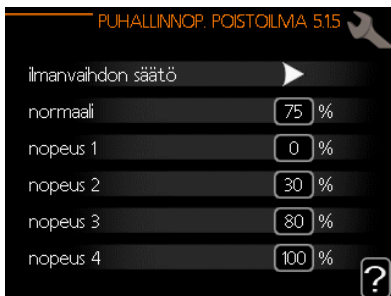

- Avaa ILMANVAIHDON SÄÄTÖ

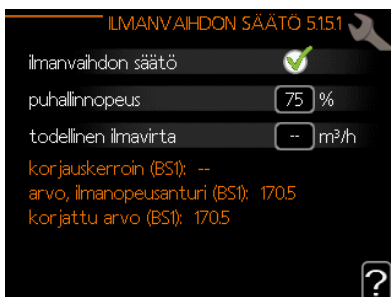

- Valitse ilmanvaihdon säätö
- Aseta todelliseksi ilmavirraksi hiukan pienempi arvo kuin mitä BS1 näyttää. Kun tämä on asetettu, varmista että korjauskertoin on hieman alle 1.0
- Valitse ilmanvaihdon säätö uudestaan, niin että vihreä väkänen poistuu. Palaa sitten päävalikkoon painamalla Takaisin –painiketta 4 kertaa.

Tämän ohjeen avulla saadaan hälytykset pois, mutta suositellaan ottamaan yhteyttä ilmanvaihdon säätäjään, jotta varmistetaan että ilmamäärät on säädetty oikein.